


COMUNE di RACALE
PROVINCIA di LECCE

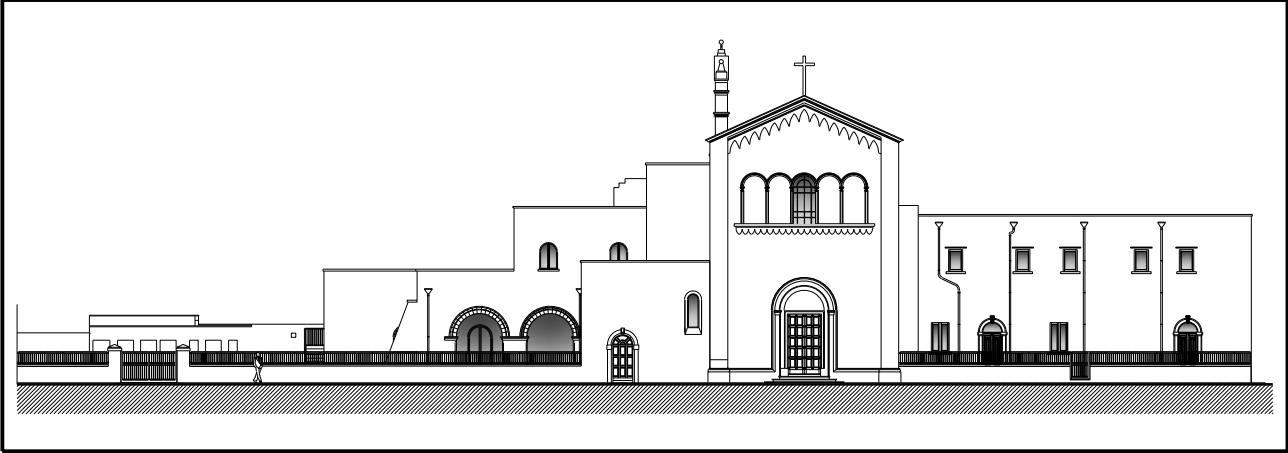

RECUPERO del COMPLESSO ARCHITETTONICO di SANTA MARIA la NOVA
[CHIESA ed annesso ex CONVENTO]

POR FESR PUGLIA 2014-2020 - ASSE VI - AZIONE 6.7
INTERVENTI per la VALORIZZAZIONE e la FRUIZIONE del PATRIMONIO CULTURALE
APPARTENENTE ad ENTI ECCLESIASTICI

"turismo religioso, fruizione immersiva e interattiva, conoscenza e
divulgazione storico-artistica ed architettonica in Santa Maria la Nova"

PROGETTO ESECUTIVO
TAVOLA 08

PROSPETTO OVEST (facciata) - PROSPETTO EST (retro)
ESISTENTE



TECNICI
arch. Francesco SICURO
geom. Emanuele ATTANASIO
dott.ssa Martina MACRÌ


PROPRIETÀ: PARROCCHIA di SAN GIORGIO MARTIRE c.f. 81030450753		
Data: 04 mag. 2019	VISTI	File: recupero - s.maria la nova

[A]





Lesione del paramento murario causata dalla ricostruzione, durante i lavori del
Giubileo/2000, dei costoloni, demoliti nel settecento, relativi alla copertura della
cappella del Tolomei.
La lesione ha provocato infiltrazioni d'acqua nell'intradosso della copertura.
Si prevede un intervento mediante opera scuci e cuci con l'impiego di malte
adeguate e il ripristino dell'intonaco a base di calce idraulica colorata in pasta.
(intervento da concordare in corso d'opera con la competente Soprintendenza)
(114-NP25 - C.M.E.)

[B]

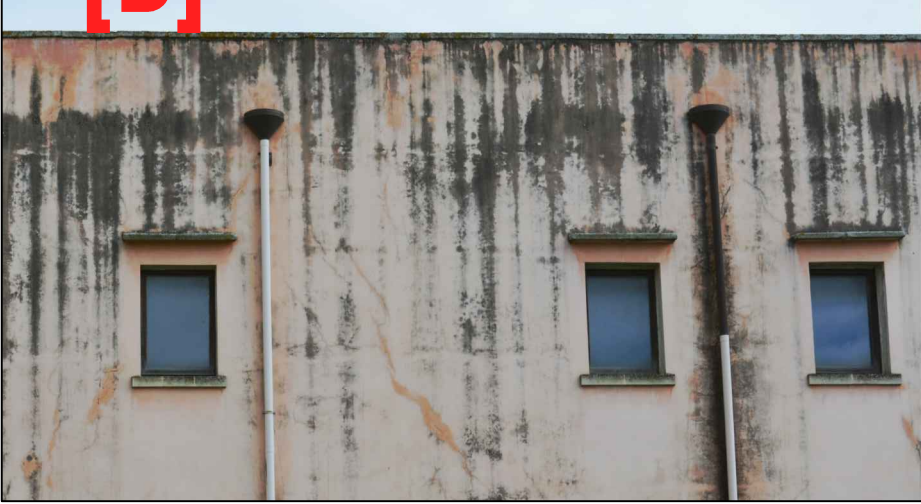


Microfessurazione della strato superficiale dell'intonaco a seguito sia del degrado
biologico, caratterizzato dallo sviluppo di muffe, alghe, dal ruscellamento
continuo di acqua piovana a causa della limitata sporgenza della copertina in
pietra leccese che riveste il muro d'attico, e sia del degrado fisico, causato
principalmente dal congelamento dell'acqua che, aumentando di volume,
facilita la fessurazione del supporto.
L'intervento prevede il lavaggio dell'intera parete, l'applicazione del biocida, la
risarcitura delle fessurazioni, il protettivo e la patinatura finale per uniformare e
ridurre il tono di colore esistente su tutte le pareti esterne del monumento
architettonico.



[113-E.002.052.a + 114-R.008.048 + 115-R.008.043 + 117-R.008.046.b + 118-R.008.040 - C.M.E.]

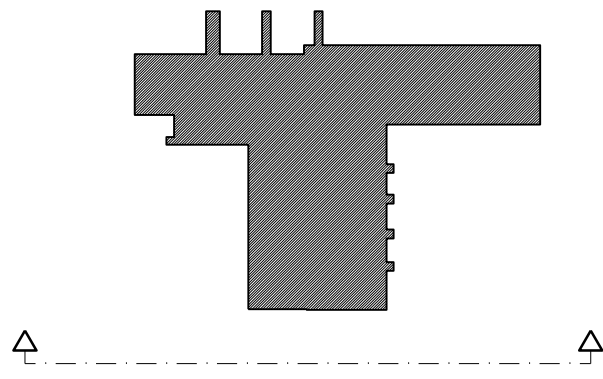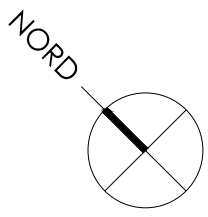


rapporto 1:100

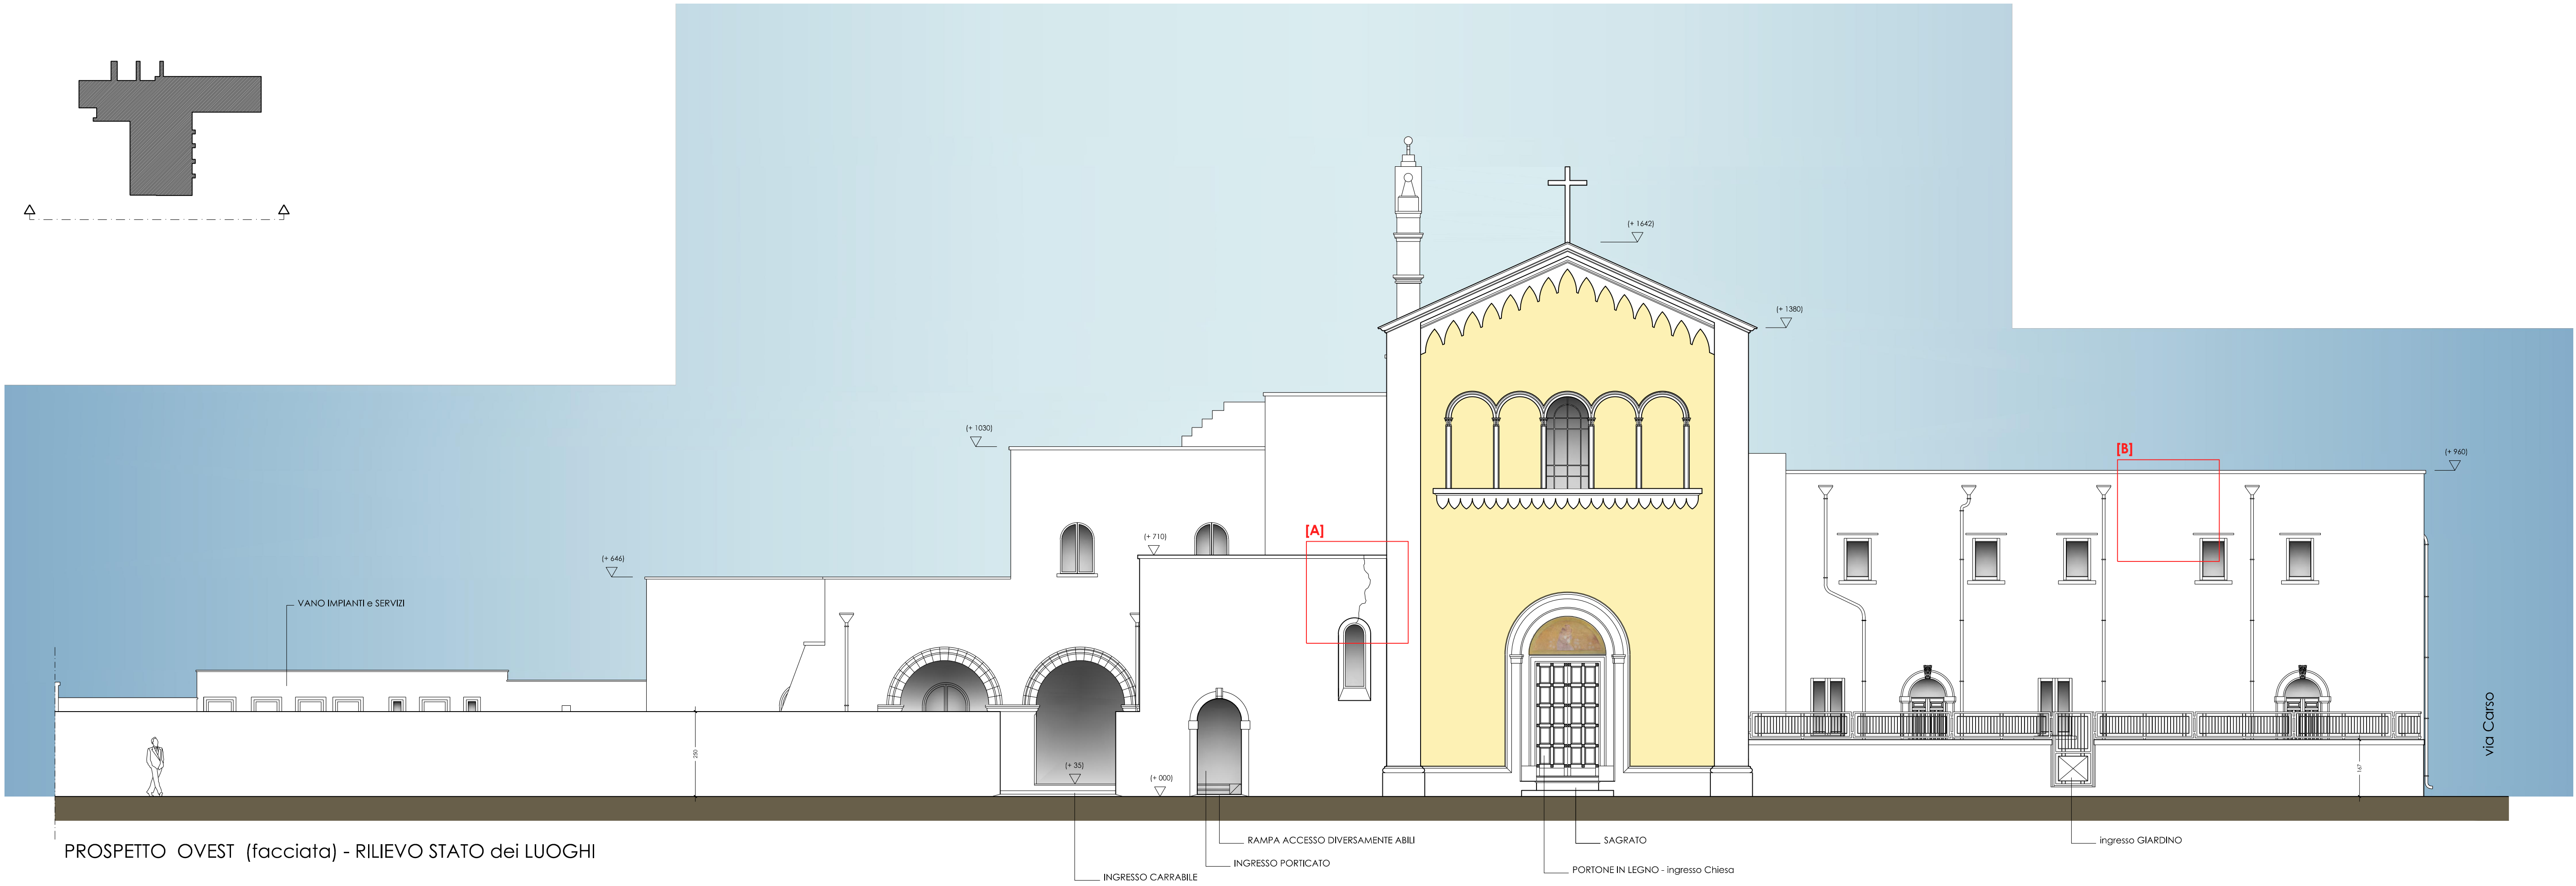

PROSPETTO OVEST (facciata) - RILIEVO STATO dei LUOGHI

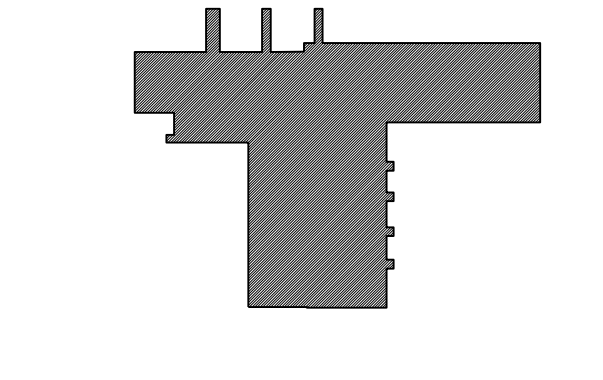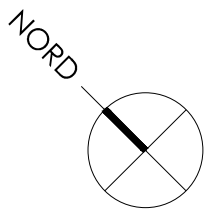

rapporto 1:100

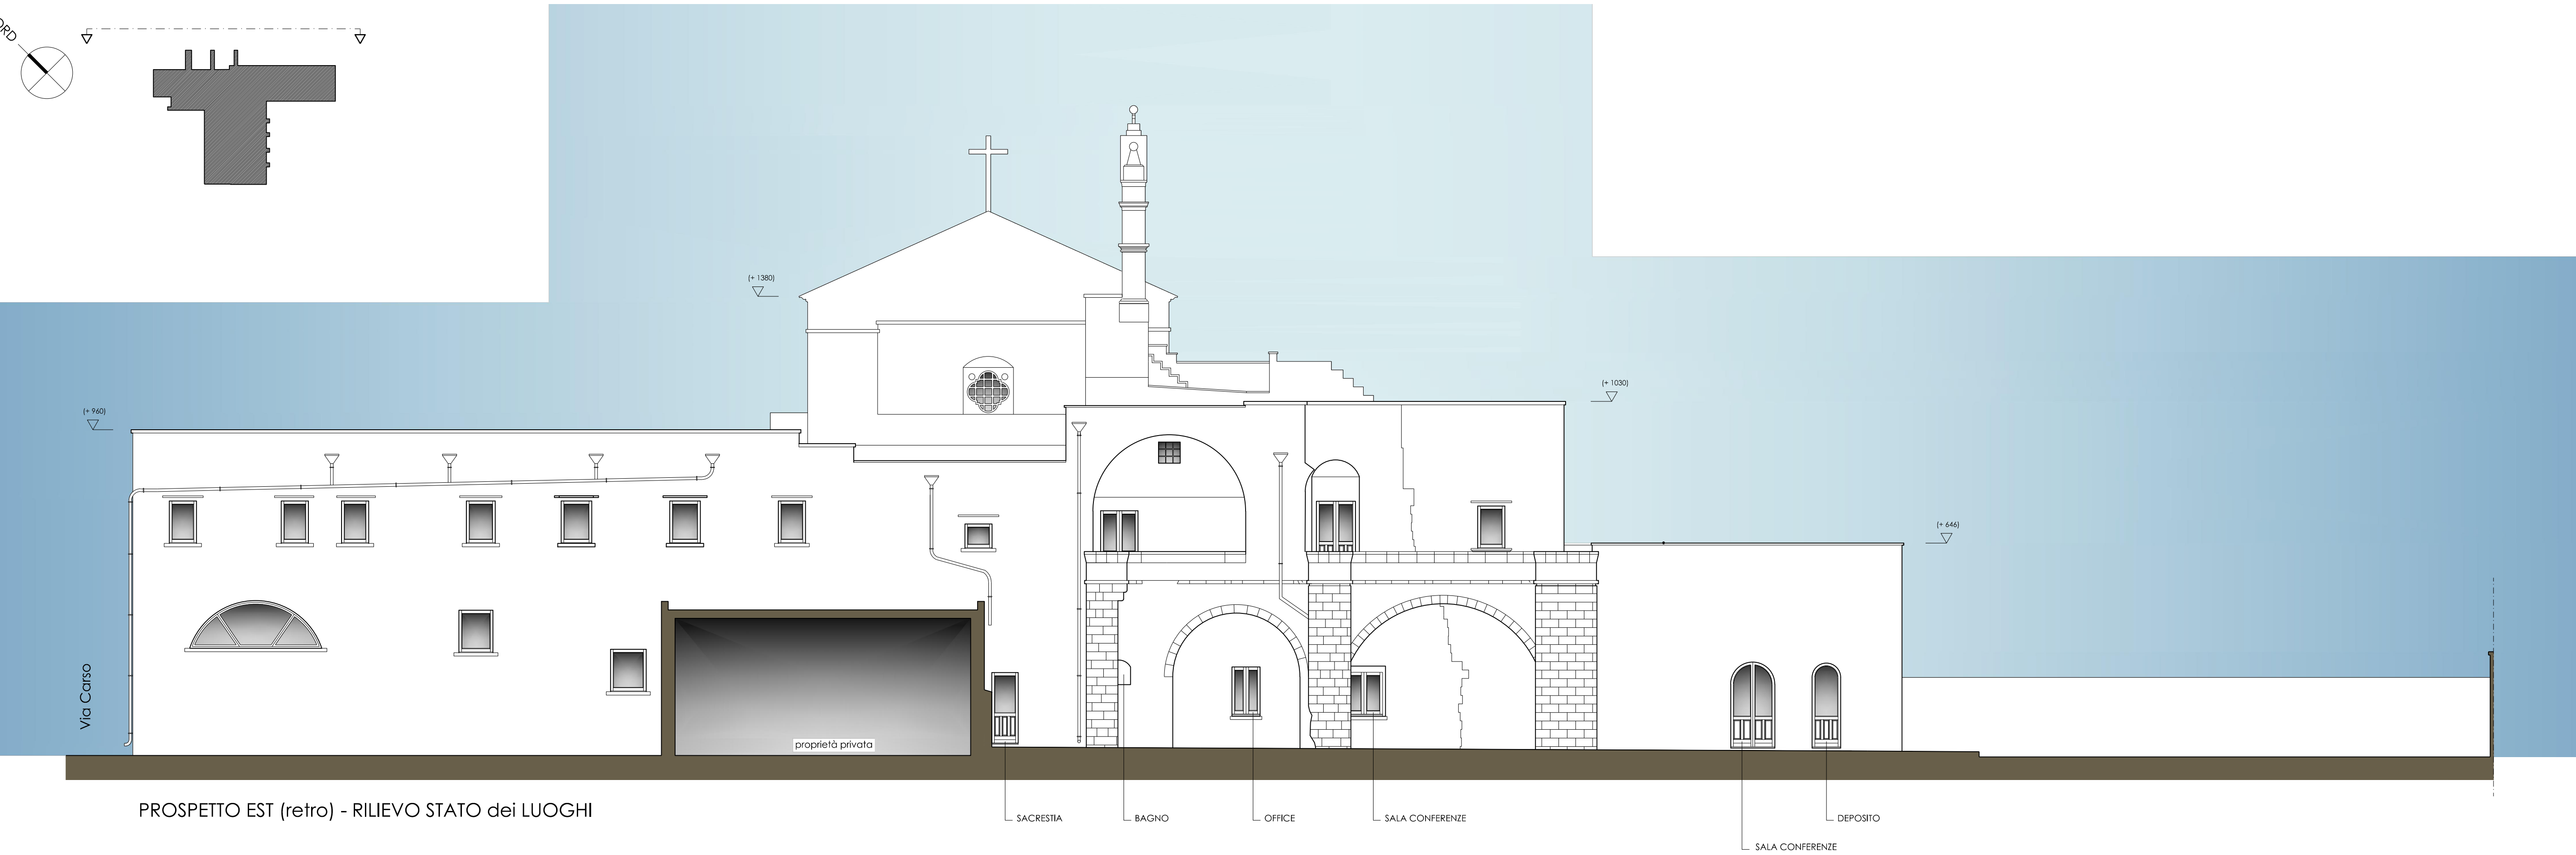

PROSPETTO EST (retro) - RILIEVO STATO dei LUOGHI